

~~MINISTERO DEI TRASPORTI~~  
MINISTERO DEI TRASPORTI  
FERROVIE DELLO STATO  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 27 Ottobre 1961

n° IE.5/3/I/88640

\*\*\*\*\*

OGGETTO :

Fermadeviatoi elettrici  
tipo FS.55.-

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

= CAGLIARI =

UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

= NOVARA =

UFFICIO COLLAUDI DEL SERVIZIO I.E.

= M I L A N O =

38-61  
\*\*\*\*\*  
C I R C O L A R E N° 651.

In occasione della visita a un impianto munito di ferma deviatori elettrici tipo 55 è stata riscontrata su tali apparecchi l'esistenza di una connessione indebita.-

Si tratta specificamente dei collegamenti tra i morsetti 01-09 e 02-10, necessari sui fermadeviatoi che debbono assicurare lo scambio nelle due posizioni e solo quando i fermadeviatoi medesimi sono applicati su deviatori indipendenti oppure sul deviatore b di una comunicazione.-

I collegamenti in discorso, come risulta dallo schema S. Fde.6, tavv. 2b e 4b, devono essere eseguiti, quando necessario, all'atto della posa dell'apparecchio sulla morsettiera di ammassaggio del cavo proveniente dalla cassetta terminale.-

L'errore di cablaggio, di cui si è sopra fatto cenno, preoccupa questo Servizio perchè è da temere che in altri casi i collegamenti citati siano rimasti in opera quando non necessari sfuggendo all'osservazione e alle verifiche di chi ha posato il fermadeviatoio.-

A/A

./.

Ciò premesso, si dispone che codeste Divisioni facciano eseguire su tutti i fermadeviatoi in opera e alle scorte l'accertamento circa l'esistenza di connessione tra i morsetti 01-09 e 02-10 della morsettiera interna, e provvedano in caso positivo al loro slacciamento con l'intesa che le connessioni stesse se necessarie devono essere eseguite sulla morsettiera di ammarro del cavo.-

I fermadeviatoi sui quali l'operazione in discorso deve essere fatta sono quelli senza numero di matricola e con numero di matricola inferiore a 600.-

La Divisione di Firenze e l'Ufficio Collaudi di Milano, confermeranno da parte loro le disposizioni già date in via breve al personale incaricato del collaudo affinché controllino che la filatura degli apparecchi corrisponda esattamente a quanto detto avanti.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Lechi*