

Roma, 2 AGO. 1967

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.831/ST/47255

OGGETTO

Relè a corrente alternata
tipo F.S. a motore.

Al N. del

Allegati N.

24-67

~~5/11~~
DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA

BOLOGNA

Recentemente, in un impianto, si è verificata una grave anomalia di esercizio a causa della mancata diseccitazione di un relè a corrente alternata a due elementi tipo F.S. a motore, utilizzato come relè di binario.

Poichè non si prevede di avere disponibile prima della fine del corrente anno un sufficiente numero di relè a corrente alternata a due elementi tipo F.S. a disco con ingombro ridotto, da porre in opera in luogo di quelli a motore utilizzati come relè di binario, si interessano codeste Divisioni a volere effettuare, con le modalità e le apparecchiature già note, una verifica dei relè in esercizio in modo da eliminare quelli che presentano indizi di deficienze di funzionamento.

Per ciascun relè dovranno essere fatte almeno quattro misure dei valori delle tensioni di eccitazione e di diseccitazione e qualora vengano riscontrati valori di diseccitazione inferiori a 8,5 Volt i relè dovranno essere sostituiti. Qualora vengano riscontrate differenze superiori al 10% fra i valori accertati nelle quattro pro-

Cam/

./.

587

ve, dovranno essere effettuate almeno altre 10 verifiche. Nel caso in cui si confermi la variabilità dei dati, i relè dovranno essere sostituiti.

Il ciclo di verifica dovrà essere ripetuto dopo 3 mesi.

I risultati complessivi di tali verifiche dovranno essere comunicati a questa Sede.

L'officina T.E. di Bologna è incaricata di sollecitare la fornitura dei relè a corrente alternata tipo F.S. a disco a ingombro ridotto in corso presso la Società A M F - S.A.S.I.B., provvedendo ad effettuare a suo tempo il collaudo con la massima rapidità. Essa è anche incaricata di fornire con urgenza notizie sullo stato di avanzamento della fornitura.

Data la delicatezza della materia qui trattata, i provvedimenti di verifica dovranno essere attuati con la massima urgenza.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

