

Roma,

- 1 GIU. 1968

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 831/ST/32684

OGGETTO

Impianti di P.L. con semi
barriere a comando automa
tico.

Il N. ~~521~~

del

Allegati N.

29-68

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

Recentemente, in un impianto di P.L. con semibarriere a comando automatico, a causa dell'investimento dell'asta una cassa di manovra ha ruotato sulla piantana e l'asta ha ingombrato la sagoma limite. Successivamente l'asta è stata investita dal treno in arrivo e ciò ha provocato la rottura dell'asta medesima, dei fanalini di posizione e del sostegno dei segnali luminosi, oltre naturalmente ad un grave disservizio nella circolazione.

L'inconveniente è stato possibile per il fatto che la cassa di manovra non era regolarmente ancorata alla piantana, a mezzo dell'apposito tubo filettato nel quale possono passare i conduttori per i segnali stradali e le suonerie.

Dell'argomento, in altra occasione, fu resa edatta la Società Westinghouse la quale, per gli impianti più recenti per i quali essa non ha la diretta responsabilità della posa in opera, ha inserito nell'istruzione per la posa in opera delle casse di manovra un esplicito richiamo in proposito.

Allo scopo di evitare il ripetersi di analoghi inconvenienti, si interessa a far verificare l'efficienza del bloccamento delle casse sulle relative piantane,

Si rimane in attesa di riscontro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO