

35-84



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

Roma, - 6 OTT. 1984

TUTTI

Classif.

I.E. 5211/886/ 55954 -

(da citare nella risposta)

p.n.

UNITA' SPECIALI

Rif.

TUTTE

del

OGGETTO: verifica relè F.S.58-10/10
cat/prog.825/384. -

Su due relè F.S.58 tipo 10/10 neutro cat./prog.825/
/384 di costruzione Siemens appartenenti a forniture dell'anno
1974 comprendenti i numeri di matricola dall'11501 al 15750,
è stato rilevato il distacco della barretta dis.886-06/100
a causa dello svitamento delle viti dis.886-06/98.

Poichè l'inconveniente lamentato può pregiudicare
il regolare funzionamento dei relè è necessario procedere al
recupero dei singoli apparecchi ed al loro esame al fine di
eliminare eventuali manchevolezze di montaggio.

Ciò premesso si dispone che codesti Uffici provveda-
no all'individuazione dei relè di cui trattasi, in opera negli
impianti ed alla loro sostituzione con altri dello stesso tipo
prelevandoli dalle scorte esistenti; dovranno inoltre essere
recuperati i relè appartenenti alle citate matricole giacenti
presso i magazzini dell'impianto.

Le quantità dei relè accantonati dovranno essere comu-
nicate a mezzo tele a questa Sede entro e non oltre il 30 cor-
rente mese.



Non appena in possesso delle notizie richieste sarà cura di questo Servizio organizzare la verifica e la riparazione dei relè.

Si raccomanda un sollecito intervento particolarmente per quanto riguarda i relè installati negli impianti in esercizio.

Si rimane in attesa di conferma ed ottemperanza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S. M.' or similar, written in a cursive style.