



Roma, 9/7/1944

196

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

N. L.7bis/23/8745

OGGETTO

Sagoma di controllo per le
va di A.C. idrodinamici.

Al N. _____ del _____

Allegati N. _____

~~100/155~~

4/44

UFFICIO I.E.S.


T U T T I

UFFICIO SPECIALE

PALERMO

I.T.14

Sono state riscontrate abusivamente in opera, in alcuni impianti idrodinamici, sagome di controllo marca I.T. 14, aventi la distanza tra gli spigoli attivi di mm 120, anzichè di mm 125, come indicato nel disegno costruttivo n. 2345 (vedi schizzo a margine).

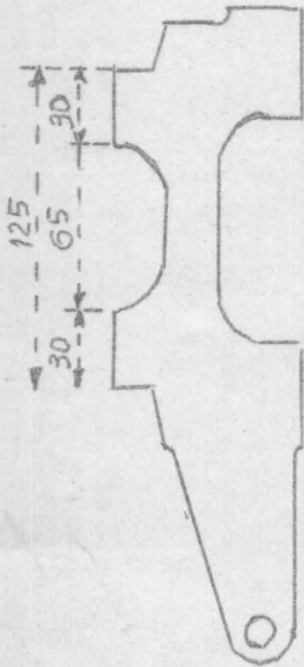

Questa irregolarità, che deriva evidentemente da manomissione effettuata da qualche operaio per facilitare l'andata in fine corsa della leve, deve essere assolutamente eliminata, potendo essere, per il concorso di altre manchevolezze, causa di inconvenienti, come del resto è già accaduto, specialmente dove esiste il doppio controllo totalizzato della manovra dei deviatori formanti comunicazioni.

Si invitano pertanto tutti gli Uffici ai quali è diretta la presente ad eseguire un'accurata verifica sugli impianti di A.C. idrodinamici di loro competenza, provvedendo immediatamente alla eliminazione delle sagome difettose che fossero eventualmente in opera.

Prego segnalare ricevimento e confermare l'ayvenuta esecuzione di quanto sopra.

IL CAPO DEL SERVIZIO

F. Bellomi