

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA DELLE
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 11 Novembre 1968

Circolare IE.124

(821-822/815)

Oggetto:

Dimensionamento banchi
ACEI, Q.L. e loro siste-
mazione negli U.M.-

Allegati: n° 2 disegni.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

4-68

T U T T E

Allo scopo di realizzare una disposizione degli uffici in oggetto idonea ad assicurare al personale di Movimento le migliori condizioni di lavoro, questa Sede, a seguito della indagine svolta presso alcune Divisioni, è parvenuta alla definizione delle misure base che intervengono nel propositoamento dei banchi di manovra per ACEI e dei relativi quadri luminosi, nonché nella disposizione di dette apparecchiature negli U.M.-

Le dimensioni lineari ed angolari da rispettare, risultano dall'unito disegno schematico e si riferiscono ad impianti con Q.L. aventi superficie piana.

. / .

La presente circolare deve essere distribuita alle sotto elencate Unità e categorie di personale.

Unità Centrali	Unità periferiche	Categorie di personale
Sezioni e Reparti dell'Ufficio 8°	Sezioni II Reparti delle Sez. II	Direttivo Personale Tecnico di controllo


In merito si chiarisce quanto appreso:

- L'occhio dell'operatore dovrà supporci a m 1,20 dal piano pavimento sulla verticale passante per il lembo estremo del piano di lavoro;
- L'altezza del piano di lavoro del banco sul piano del pavimento sarà di m 0,78;
- Lo spessore massimo del piano di lavoro compreso l'eventuale cassetto sarà di cm 11;
- La larghezza del piano di lavoro del banco sarà di cm 40;
- L'angolo sotto il quale è vista la massima dimensione verticale del quadro luminoso (parte utile di cristallo comprendente tutte le indicazioni significative) sarà di 60° max, compreso tra + 30° e - 30° rispetto al piano orizzontale passante per l'occhio dell'operatore;
- L'angolo sotto il quale è vista la massima dimensione orizzontale del quadro luminoso sarà di 120° max, compreso tra + 60° e - 60° rispetto alla normale al Q.L. passante per l'occhio dell'operatore o di ambedue gli operatori seduti al normale posto di lavoro.

La distanza tra banco e Q.L. dovrà essere la minima possibile, compatibilmente con le misure angolari massime indicate, in modo da consentire sia le normali operazioni di manutenzione al banco, sia un agevole esercizio al personale di Movimento.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI



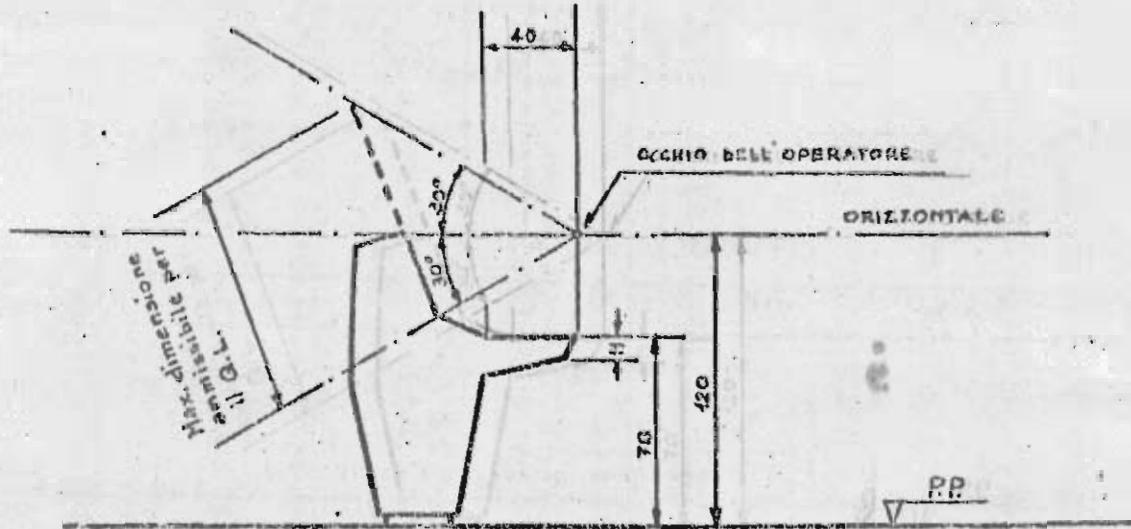


1° CASO - Q.L. INCORPORATO NEL BANCO.


Quale in centimetri

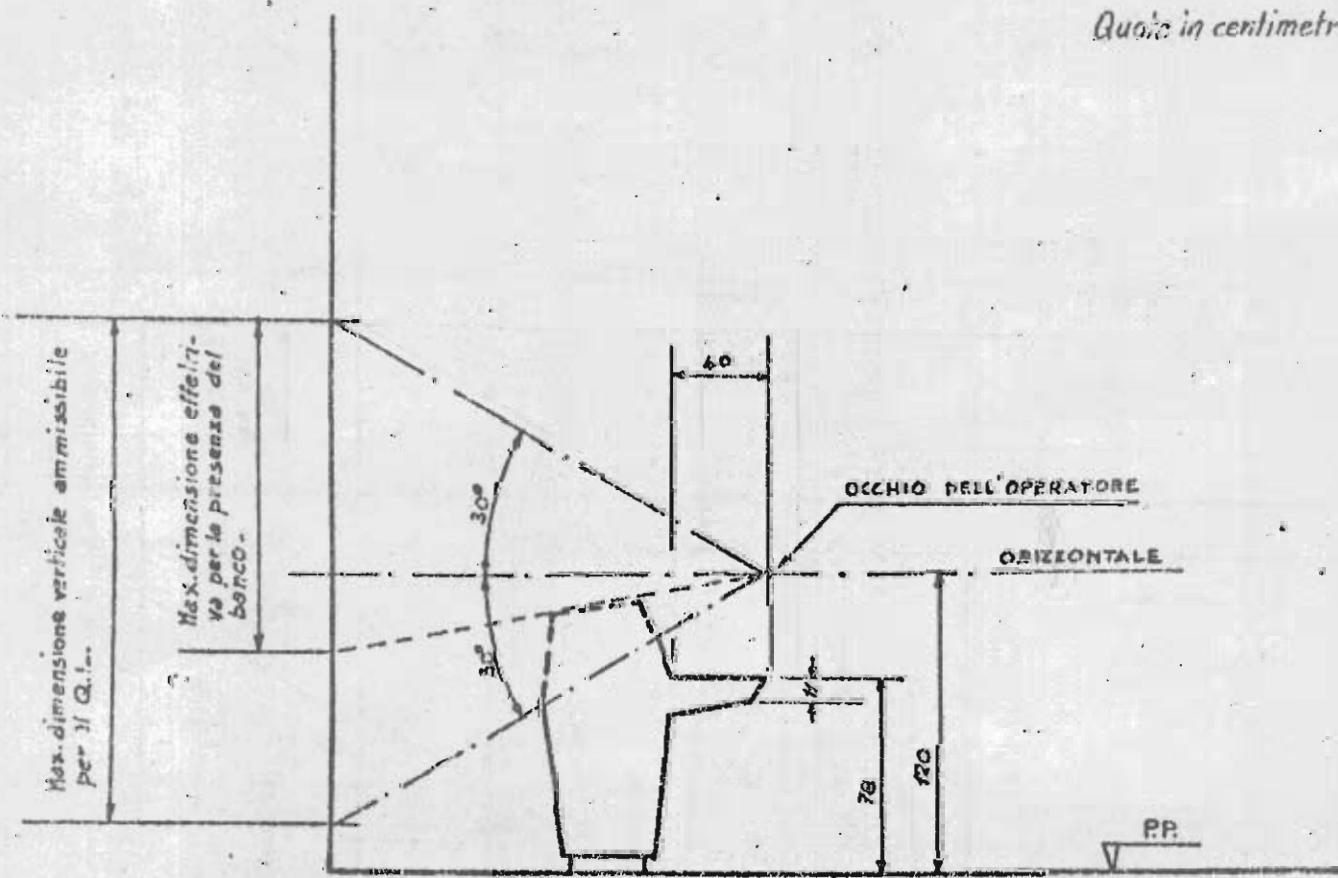


2° CASO - Q.L. A PARETE.

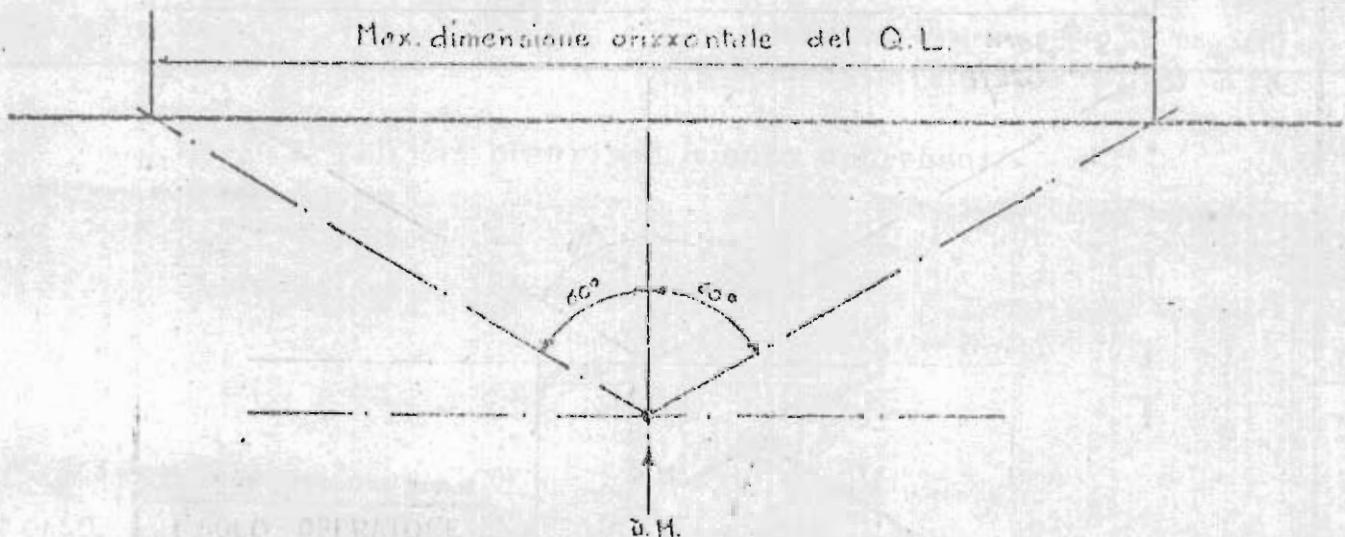

1° CASO - 1 SOLO OPERATORE.

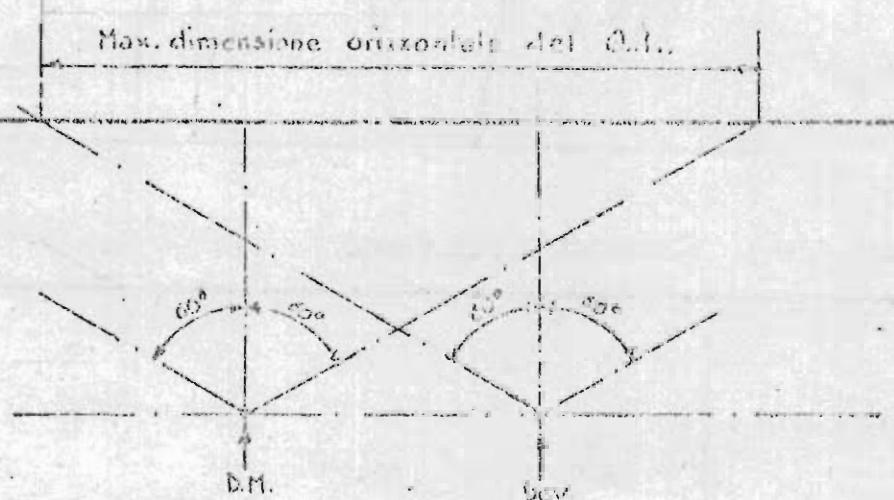

2° CASO - 2 OPERATORI : 1 M.H. + 1 Dev.

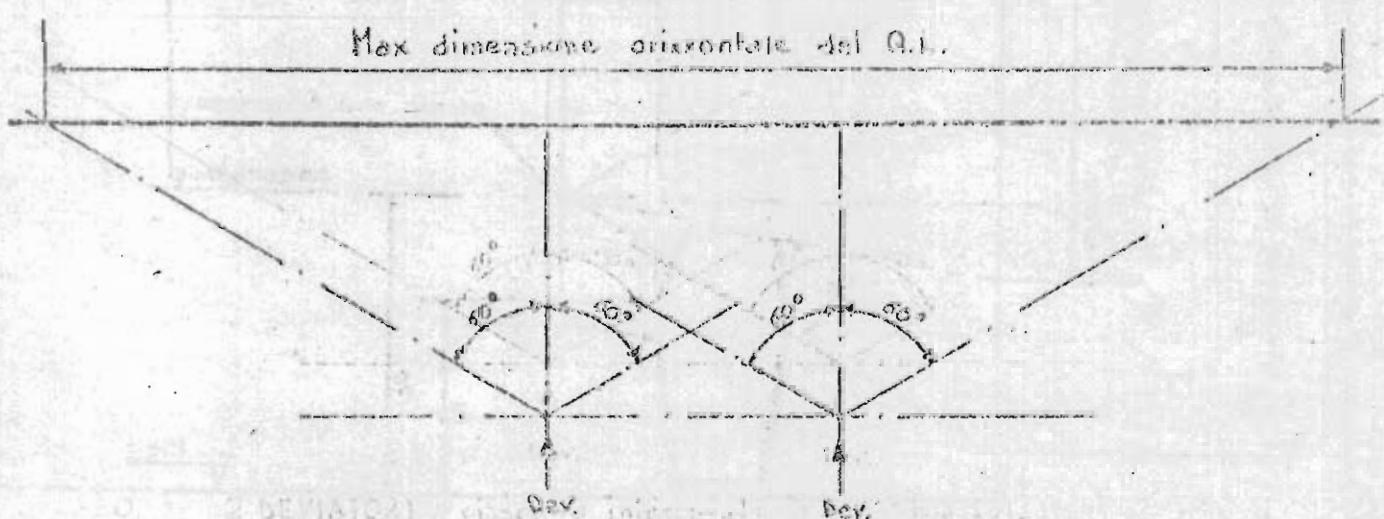

3° CASO - 2 DEVIATORI, ciascuno interessato a metà piazzale.